施工方法 ハイトロリール 〈張力タイプ〉

■断面寸法図


●下向き敷設 ●横向き敷設 断面寸法図 断面寸法図 (単位: mm) (単位: mm) 集電アーム取付用角棒(25□) 〈供給外〉 (5P) (5P) M10 96 20 14 20 _ 20 20 _ 20 20 20 14 Ŧ TT 4 W T-1 THY YTT Vit 76 (4P) 20 __ 20 . 20 20 | 14_ 14 集電アーム取付用角棒(25□) 〈供給外〉 12 큐 40以上 ₩2 YIV TT **107 ※印はハイトロリール本体の導体摺動面です。 56 56 (3P) (3P) 20 20 ※※印はハンガー取付ブラケット部での寸法です。 20 20 TT 2 Ħ Ŧ (60A) (90A) ●ジョイナ 長尺敷設(50m以上)の場合、 本体を接続本体60A・90Aへ給電可能 断面寸法図 (単位: mm (4P) ●ハンガー 標準敷設の場合は4m以下、 20 _ 20 _ 横向き敷設の場合は2m以下の ピッチで本体を造営材に固定 ●センターフィードインジョイナ本体の接続と外部電線の給電も同時に行う電線引込側450~550 mm内反対側550~750 mm内 56 (3P) 20 15 20 _ 〈150A・200A〉 ●150AはPVC75 200AはPVC95(耐熱) にハンガーを設置して本体を固定 In ●ハイトロリール ●端末引締碍子 「張力タイプ」本体 AC600V、60A・90A・150A・200A、 ●集電アーム 移動しながら集電直線部 (ケーブル下出し用) 本体の引き締めと給電を同時に行います。 標準長さは1巻10m·30m·50m。 本体のたわみや伸縮を吸収 では300m/分の高速走行 ■商品概要 ラインの敷設長さ ジョイナ有 最大100m ジョイナ無 最大50m ●端末引締碍子 (端子なし用) 本体の引き締めのほか、 たわみや伸縮を吸収 ご注意 ①集電アームの可動範囲を70~110mm ②集電アーム取付用角棒は ③取付用角棒が本体と平行に となるように取付角棒を設置してください。 ねじれないように正しく なるように設置してください。 固定してください。 2°以内 2°以内 取付角棒

■取付方法

■ ブラケットの取付方法について

端末引締碍子取付部

単付:(mm)

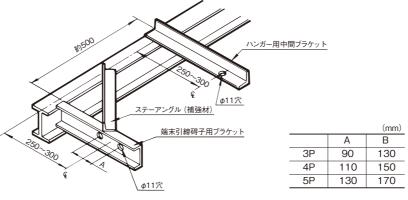

ブラケット取付位置

■ブラケット寸法と取付位置

ラインの長さに合わせて必要な数量のブラケットをご用意ください。ブラケットには端末ブラケットと中間ブラケットの2種類が必要です。

ブラケットの種類と用途	アングル寸法
ハンガー用	L 40×40×5
端末引締碍子用	[75×40×5


端末引締碍子用 約500	2	<u>l</u>	約500 端末引締碍子用
ブラケット これ			ブラケット
	<u>、ハンガー用中</u>	間ブラケット	_ 8
<u>ブラケッ</u>	トφ11穴の中心	<u>></u>	

本体の取付方法	ハンガー支持間隔(Q)(mm)
標準取り付け(一般の場合)	4000
横向取り付け	2000

で注意)

- ・上記以外のブラケットを使用される場合はこれと同等以上の強度のあるものをお選びください。落下のおそれがあります
- ・端末引締碍子を取り付ける場合は、端末ブラケットから約500mmの位置に1か所中間ブラケットを取り付けてください。

並列施設

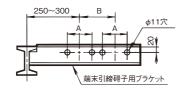

で注意

・ハイトロリールを2ライン以上施工する場合の端末引締碍子用ブラケットはアングル寸法を1ランク上げて補強してください。落下のおそれがあります

■ ハンガーをブラケットに取り付ける

六角ボルト(M10×30) スパナ

施工のポイント


ハンガーは地上でブラケットに取り付けて おくと、作業がラクに早くできます。

で注意

ブラケットはラインと平行に取り付けてください。 接触不良のおそれがあります



2 ハイトロリール本体を伸ばし切断する

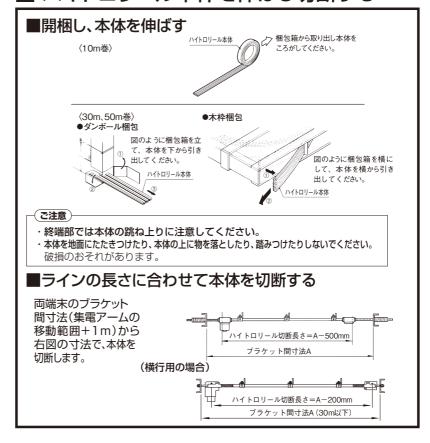


FI ハイトロリール本体の端末加工

で注意


- ・本体の巻きぐせがある場合は、まっすぐに修正してから端末加工をしてください。
- ・導体の飛び出しがある場合は導体を切断してください。

端末引締碍子の場合

- 1.本体シースを図の寸法の通りカットする。
- ・キリもしくはやすりを使用してください。

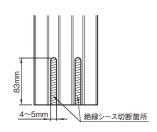




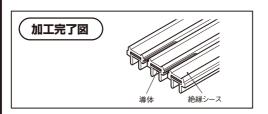

・絶縁シースのカット幅を狭くしたり短くしない

本体を碍子に挿入できません。

本体を確実に固定できず、火災・落下のおそれがあります。

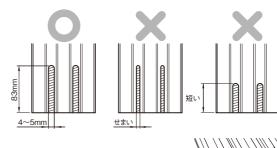

・絶縁シースカット後、導体表面(銅板)に 絶縁シースの削り粉が付着していないことを確認する。

接触不良による火災のおそれがあります。



ジョイナ・センターフィードインジョイナの場合

1.本体を<A>図の寸法のとおりにけがき、金ノコで絶縁シースの上面・側面・下面を切断する。上面は導体の鋼板部分まで浅い切れ目を入れる。


(ただし90 A、150 A、200 Aは絶縁シースのみ切断)


A 30mm 90 1 上面 側面 下面 導体 (銅板) 連体 (銅板)

2.φ4~φ5のキリで絶縁シースを図のように切断する。 (<C>図のように切断面で軽くふくらみをもたせると(①⇔ ②の作業)、絶縁シースがきれいに取れます)

<u>⚠</u>注意

・金ノコによる切断のときに導体(銅板)を傷つけない 導体切断による火災・落下のおそれがあります。

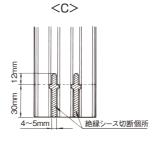


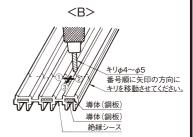

3.切れ目を入れた導体上(鋼板)を図のように折り曲げて切断する。(90A、150A、200Aは不要です)絶縁シース切断後にはナイフなどで切断面のバリ取りをする。

接触不良のおそれがあります。



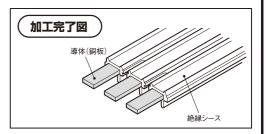



注意


・切断した鋼板は、ジョイナでの本体接続時に必要です。

☑ ハイトロリール本体に端末引締碍子を取り付ける


■下記に従って、上側と横側から端子と端子板・絶縁シートを端末引締碍子にセットします。 「横出し用の場合」 ※端子板の設置はP.87 🗖 ハイトロリールへの給電 ●端子板配列と圧着端子取付方法をご参照ください。 (1)上側からのセット方法 ①中央部の端子と端子板一LBをセットする。(施工ポイント **1**) ② ①を端末引締碍子にはめ込み、2mm程度ハイトロリール本体側へずらし奥まで差し込む。 ③端子板-LBを(施工ポイント 2)のように配置し、ハイトロリール本体を差し込み易いように仮固定する。 ④ハイトロリール本体を端末引締碍子に奥まで差し込む。(施工ポイント 3) ⑤端子板-LBを固定ねじM6×12で仮固定する。(施工ポイント 4) (施工ポイント 1) 端子の鋭利な突起部の方向はハイトロリール 本体の絶縁シース側に食い込む向きとする。 ҈ 注意 ・導体に端子板を取り付ける際、ハイトロリール本体が 端末引締碍子に確実に密着するまで押し込む ・本体を端末引締碍子に向かってまっすぐに差し込んで 取り付ける 端子 ハイトロリール本体 端子板-LB ハイトロリール本体 (4) (施工ポイント **3**) 端末引締碍子 奥まで差し込む。 (施工ポイント 4) 固定ねじ 端子板-LBと端末引締碍子はハイトロリール本体に対して 水平になっていることを確認し仮固定する。 ③ (施工ポイント 2) 端子板-LB ハイトロリール本体 端子板を矢印の方向に5mmずらす (00)

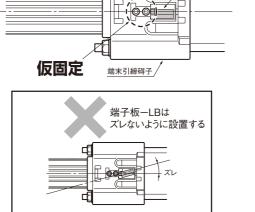

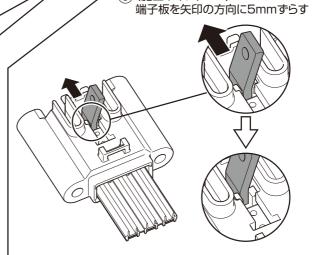


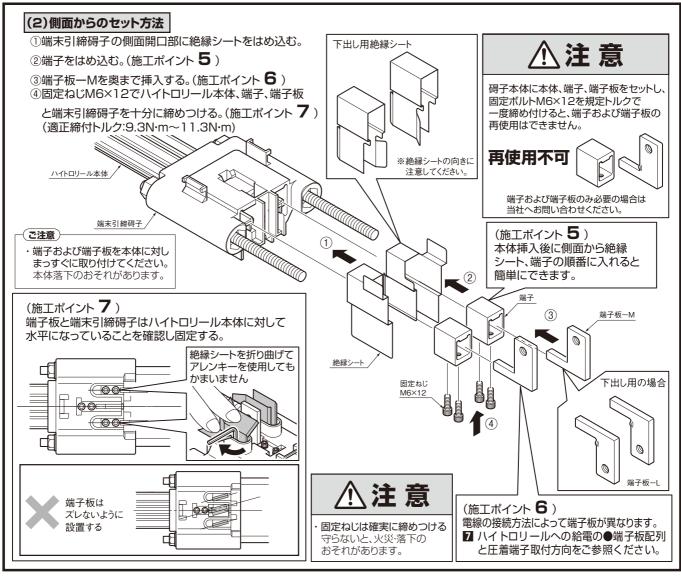


日本体を引き上げ端末引締碍子側からブラケットに固定します

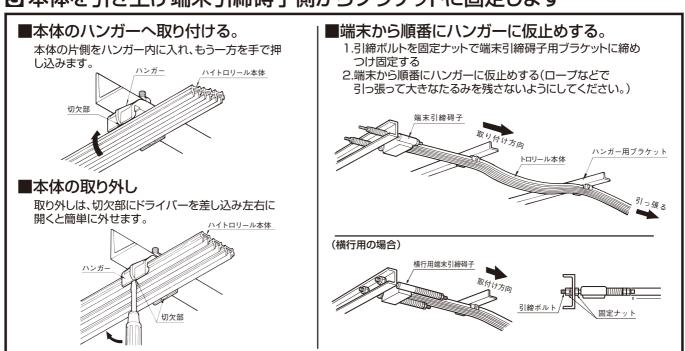

日ハイトロリール本体を引き締める

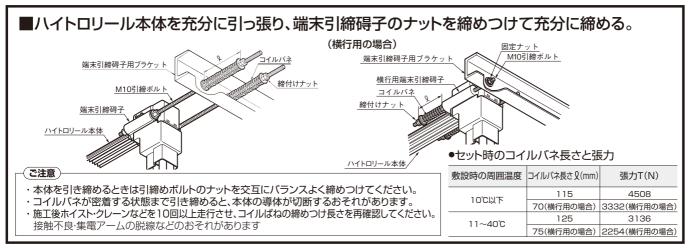

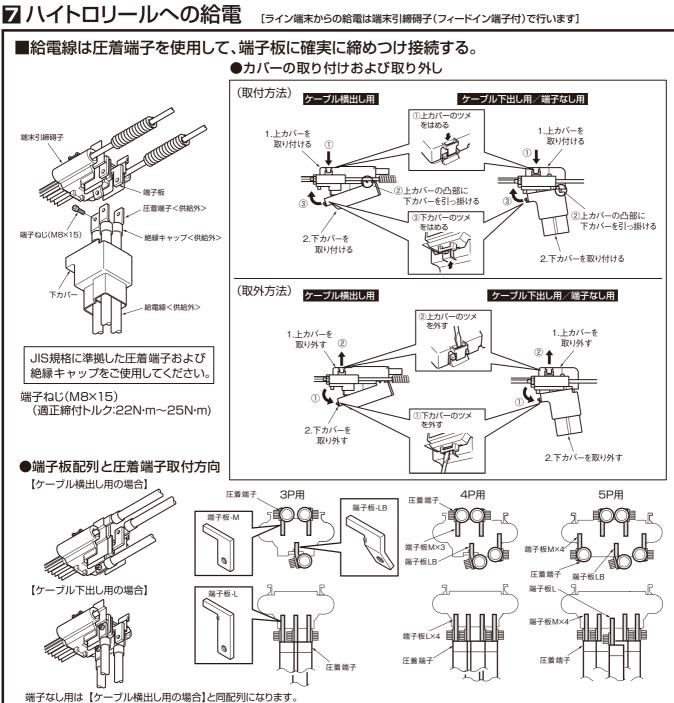



日 ハイトロリール本体の接続方法

[本体相互の接続にはジョイナを使用します]


1.本体の絶縁シースと導体(鋼板)を30mm切り取る。
 (P.84 Ⅰ ハイトロリール本体の端末加工参照)


2.導体(銅板)を90°に折り曲げる。

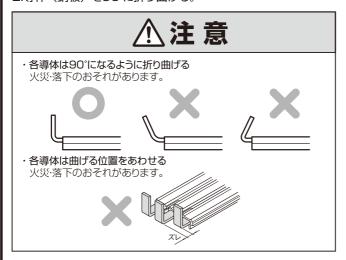

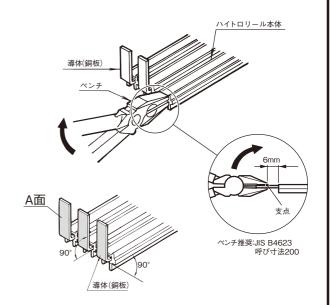

3.ジョイナ本体にそれぞれの導体部を挿入し取り付ける。

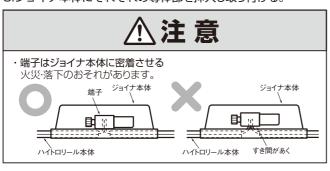


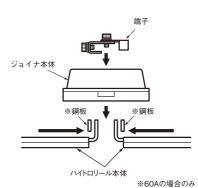


4.導体相互を重ね合わせ、端子を挿入し六角レンチで固定ねじを確実に締めつける。 (締付トルク:9.3N·m~11.3N·m)




・60Aの場合、切断した鋼板で導体をはさむ 火災・落下のおそれがあります。

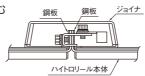

60Aの場合、締めつけを確実にする \ ために、切断した鋼板で導体をはさんでください。

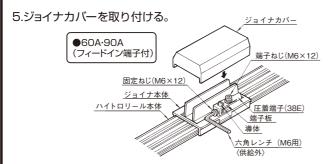

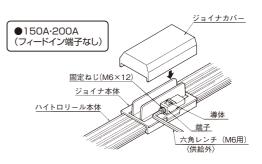

- ・ジョイナの前後500mm以内にハンガーを取り付ける
- 守らないと、接触不良・集電アームの脱線などのおそれがあります。
- ・各導体はA面が同一面になるように折り曲げる、また折り曲げ時には、導体を傷つけないように曲げる 守らないと、接触不良・導体の破断のおそれがあります。
- ・導体の曲げ戻しを行わない
 - 折曲部に割れが発生し、火災、落下のおそれがあります。
 - ・端子をベースに密着するまで十分に差し込む 守らないと、火災・落下のおそれがあります。
- ・端子ねじおよび固定ねじは、確実に締めつける (締付トルク:9.3N·m~11.3N·m) 守らないと、火災・落下のおそれがあります。

ョハイトロリールへの中間給電 [ライン途中からの給電はジョイナ(フィードイン端子付)または、センターフィードインジョイナで行います。]

■本体への中間給電を行う場合には、次の製品を使用します。

【60A・90Aの場合】ジョイナ(フィードイン端子付) 【150A・200Aの場合】センターフィードインジョイナ

ハンガーの取り付け位置

ジョイナ(フィードイン端子付)の場合

·前後500mm以内にハンガーを取り付ける。

550~750 mm 450~550 mm

センターフィードインジョイナの場合

·電線引込口側450~550mmの区間にハンガーを 取り付ける。電線引込口の逆側は550~750mmの 区間にハンガーは取り付ける。

ハイトロリール本体の接続

ジョイナ(フィードイン端子付)の場合

8 ハイトロリール本体の接続方法を参照してください。

センターフィードインジョイナの場合

1.シースをむき、本体の導体を90°折り曲げる。


(图 ハイトロリール本体の接続方法1、2を参照してください。)

- 2.ベースにハイトロリール本体を挿入する。
 - ・電線引込口部の向きに注意する。
- 3.2種類の端子を下記

<センターフィードインジョイナの端子配置>の 通り重ね合わせた導体に差し込み配置する


- ・端子はベースに密着するまで十分に差し込む。
- 4.六角レンチ(M6用:供給外)を用い、端子の 固定ねじを確実に締めつける。

(締付トルク:9.3N·m~11.3N·m)。

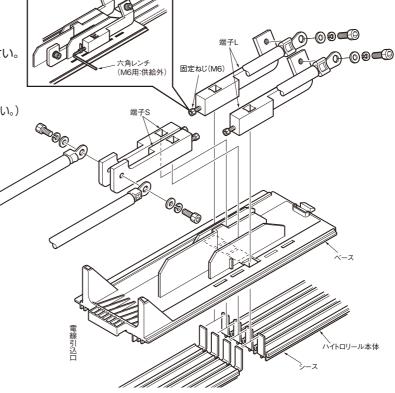


<センターフィードインジョイナの端子配置> **ねじ頭側の向きに注意してください。 **端子の位置に注意してください。

<3Pの場合>

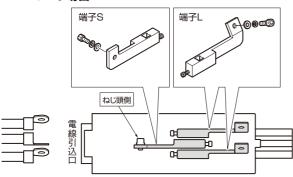

<4Pの場合>

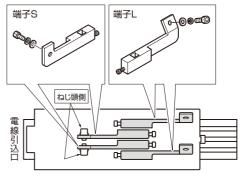

八注 意

- ・ハンガーを指定の位置に取り付ける 守らないと、接触不良・集電アームの脱線などのおそれ があります。
- ・各導体は折曲面が同一面になるように折り曲げる また折り曲げ時には導体を傷つけないように曲げる 守らないと、接触不良・導体の破断のおそれがあります。
- ・導体の曲げ戻しを行わない
- 折曲部に割れが発生し、火災、落下のおそれがあります。
- 固定ねじは確実に締めつける(締付トルク:9.3N·m~11.3N·m) 火災、落下のおそれがあります
- 端子をベースに密着するまで十分に差し込む 守らないと、火災・落下のおそれがあります。

給電線との接続


ジョイナ(フィードイン端子付)の場合

- 1.給電線を引き込み、六角レンチを用い、 圧着端子を使用して端子ねじで確実に締めつける。 (締付トルク:9.3N·m~11.3N·m)
- 2.給電線との接続が完了後、ジョイナカバーの ノックアウト部を取り除き、カバーをする。 ノックアウトの切断面はナイフなどでバリ取りをする。

^! 注意

- ・端子ねじは確実に締めつける(締付トルク:9.3N·m~11.3N·m) 火災、落下のおそれがあります。
- カバーは確実にする感電のおそれがあります。

●60A・90A (フィードイン端子付) 歯定ねじ(M6×12) ジョイナ本体 バイトロリール本体 (対応電線:38mm²) 端子板 端子板 海体 大角レンチ (M6用) (供給外) (総付トルク:9.3N·m~11.3N·m)

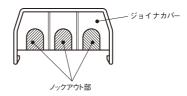

センターフィードインジョイナの場合

- 1.電源線引込口側より電線を引き込み、六角レンチ(M8用:供給外)を用い、 圧着端子(供給外)を使用して端子ねじで端子に確実に締めつけて接続する。 (締付トルク:12.5N·m~15N·m)
 - ・圧着端子はJIS規格に準拠したものを使用する。
 - ・端子S側から接続し、その後端子L側を接続する。
 - ・電線が浮き上らないように配線する。
- 2.給電線を結束バンド(供給外)にて、電線固定部に固定する。
- 3.カバーをベースのスライドリブに沿ってカバーを挿入する。・カバー内側のリブ(両側面)がベースのスライドリブと確実に引っ掛かっていることを確認しながら、カバーをスライドする。

スライド ・カバーはベースの端部カバー接続完了リブを乗り越えるまでスライドさせる。 2.電源線を固定する 結束バンドは幅:8mm以下 厚み:1.7mm以下を使用する カバー 結束バンド(供給外) <u>@</u> スライドリブ 電線固定部 烘子I 3.カバーを閉める カバー接続完了リブ OS 端子ねじ 圧着端子(供給外) 電線(対応電線:CVT100mm²以下)(供給外) 電源線引込口側 1.電源線を接続する リブを乗り越えるまで カバーを確実にスライドさせる

■カバーの取り外し ベースの切り欠け部に

- ・端子ねじは確実に締めつける (締付トルク:12.5N·m〜15N·m) 火災、落下のおそれがあります。
- ・カバーはベースのカバー接続完了リブを 乗り越えるまでスライドさせる 感電のおそれがあります。
- ・結束バンドで電線を確実に固定する 火災、落下のおそれがあります。

ベースの切り欠け部に マイナスドライバー く供給外>を差込み、 カバーを持ち上げながら、 カバーをスライドさせる。

